

**청년1981 옥상방수 및 내부기초시설  
(노출보) 보강공사  
(설계설명서)**

2021. 08.

**(주)진우종합건축사사무소**

# 목 차

## 1. 계획의 개요

1. 설계개요

## 2. 계획의 목적 및 방향

1. 계획의 목적
2. 계획의 방향

## 3. 건축계획

1. 노출보 보수보강공사
2. 옥상방수공사
3. 외벽방수공사
4. 외벽도장공사

1. 설계개요

사업명	청년1981 옥상방수 및 내부 기초시설(노출보) 보강공사
발주처	경기문화재단
대지위치	경기도 수원시 권선구 서둔동 103-25 일원
지역지구	자연녹지지역, 제1종일반주거지역, 제2종일반주거지역
대지면적	152,070.00m <sup>2</sup>
건축면적	13,493.02 m <sup>2</sup> (청년1981 건축면적 1,490.25m <sup>2</sup> )
연면적	24,617.60 m <sup>2</sup> (청년1981 연면적 2,815.91m <sup>2</sup> )
건폐율	8.86%
용적률	16.19%
용도	교육연구시설
규모	지상2층
구조	라멘조
높이	9.2m
기타사항	

1. 계획의 목적

- ▶ 우천시 청년1981 건물내부 천장 및 벽면으로 빗물유입방지
- ▶ 건물내부 노출보의 철근이 노출되어 구조적으로 필요한 최소 피복두께 기준에 맞게 표면보강이 필요


- ▶ 옥상방수층 및 외벽 방수층에 대한 전면적인 재시공을 위한 적정 공법과 노출보의 철근 노출면에 최소 피복두께 기준이 맞는 표면 보강에 따른 최적의 성능을 보장할 수 있는 보수(보강)설계 필요

2. 계획의 방향

<b>옥상방수</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 기존 방수층의 철거 최소화</li> <li>● 바닥균열시에도 방수능력이 확보되고 하지에 부직포를 등을 설치하여 단열 및 결로 능력 향상을 위한 PVC방수 검토</li> </ul>
<b>외벽방수</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 기존 조적벽체의 줄눈을 제거한 후 재시공</li> <li>● 기존 줄눈에 실리콘 코킹을 통한 방수층 형성</li> </ul>
<b>노출보 보강</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 노출된 철근에 최소한의 피복두께를 확보하기 위하여 보수몰탈 시공</li> </ul>

1. 노출보 보수보강공사

- 노출된 철근에 보수물탈을 보강하여 최소한의 피복두께 시공(피복두께 40mm 확보)

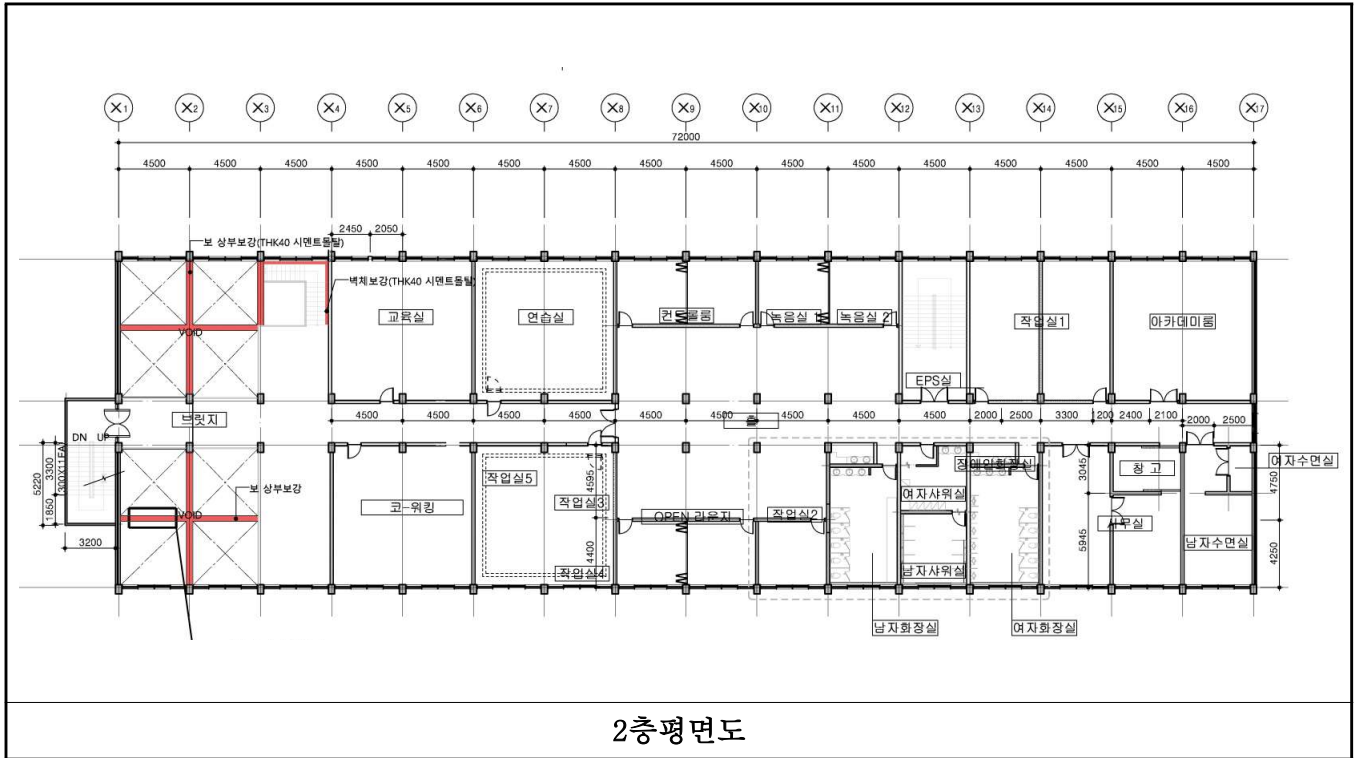


2층평면도





구분	명칭	시공방법
□	"B" 상세도 (2층 노출보)	<p>① GIDER/BEAM상부 철근노출부위 구조검토후 보강작업 ② 용벽/스라브 철거부위 노출 철근 피복두께 확보.</p>

노출보 보강상세도

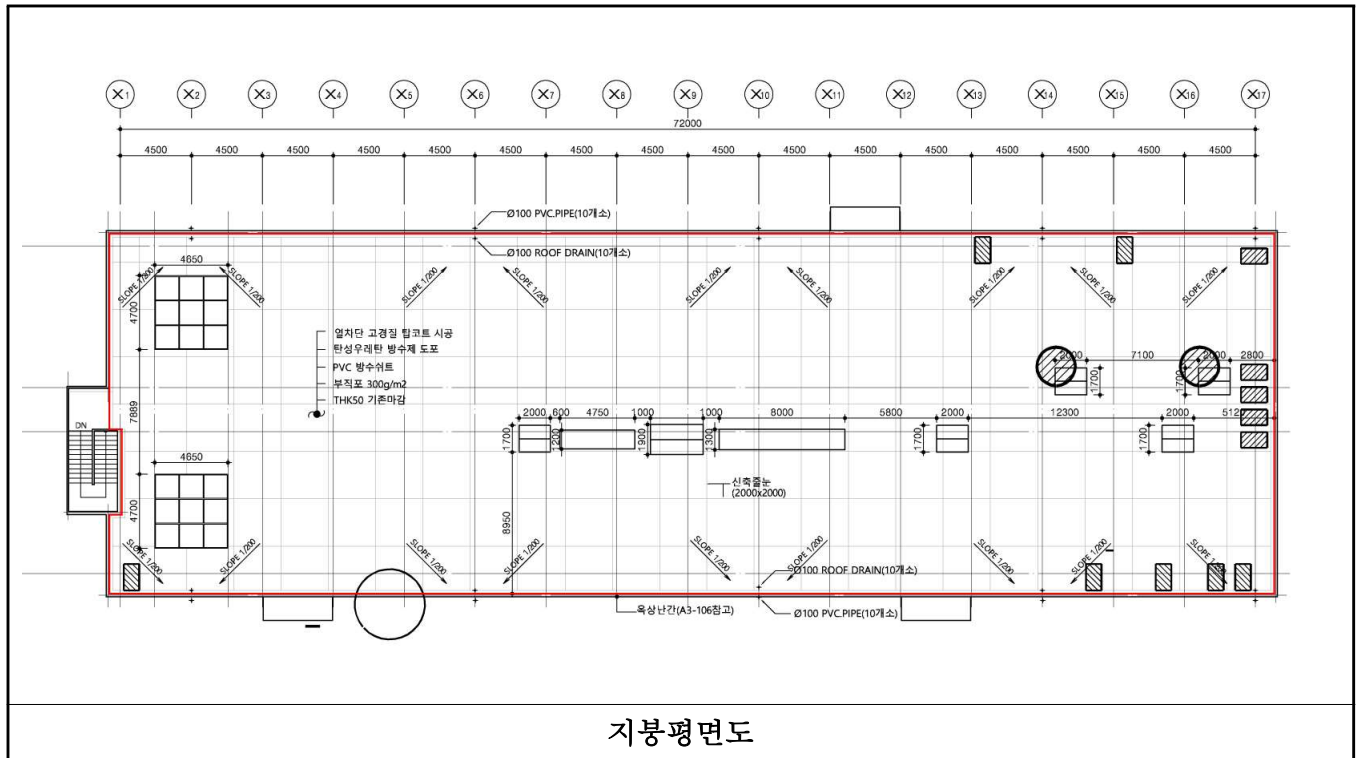2. 옥상방수공사

- 기존 방수의 철거를 최소화하고 PVC방수 설치
- 파라펫까지 20mm 벽방수를 치켜올려 완벽한 방수층 형성
- 환기구 지붕에 손실된 콘크리트를 갈바접기 후 도장으로 마감




구분	명칭	시공 방법	비고
	통신기기	방수시공전 이동/ 방수시공후 재설치.	(12개소)
	환기구 지붕	지붕코너 파손부위(0.5x0.5) 컷팅후 갈바설치	(2개소)
	"A" 상세도 (옥상방수터)	 <p>방수터 H=200 방수시공후 코너몰딩 및 코킹처리</p>	

**방수 상세도**

### 3. 외벽방수공사

- 조적벽체에서의 누수를 방지하기 위해 줄눈 부위에 실리콘으로 보강하여 방수층 형성
- 외부계단 하부에 손실된 콘크리트를 갈바접기 후 도장으로 마감

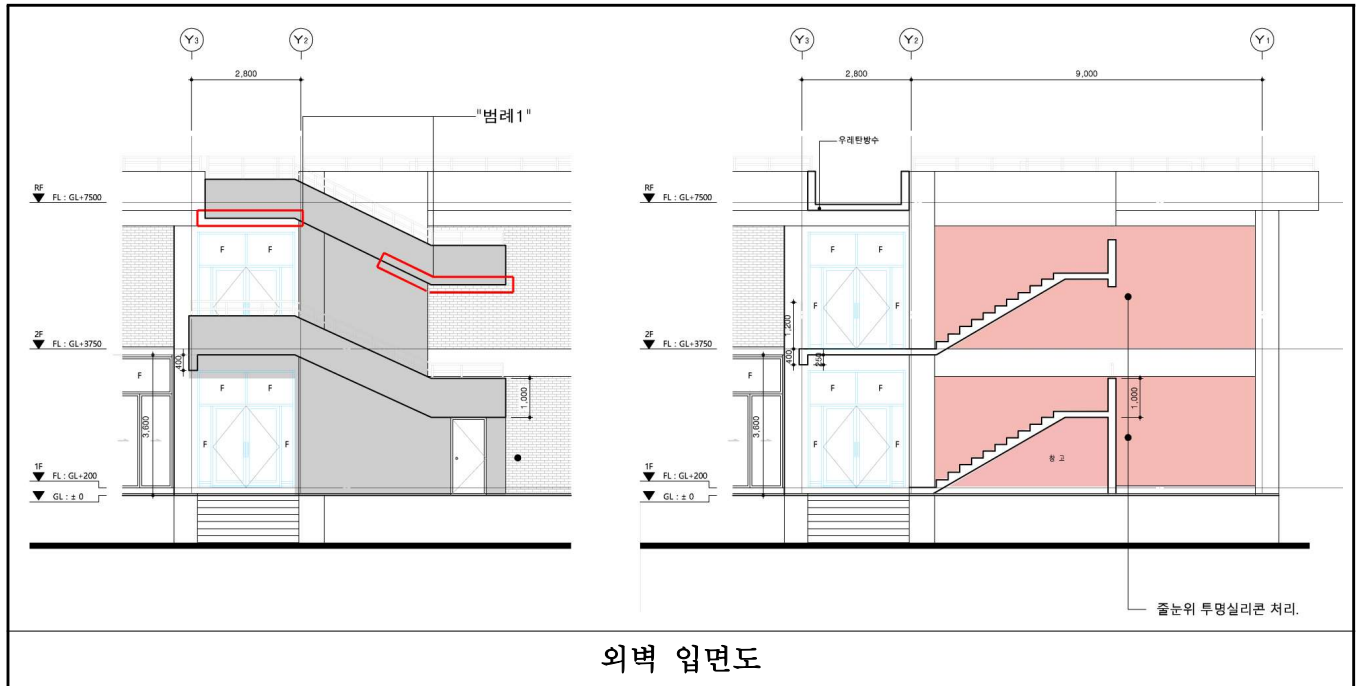

### 4. 외벽 도장공사

- 변색된 외부계단의 마감면을 도색

